


PC-6920 Thinner SRA

(Разбавитель для плавного перехода)



Описание

Локальный ремонт и создание перехода позволяет выполнить, исключая полную окраску детали. Создание плавного перехода акриловой эмали или лака на существующее покрытие позволяет получить невидимый результат ремонта. Ниже приведены метод и техника подготовки, нанесения, смешивания акриловых эмалей и лаков Perfecoat.

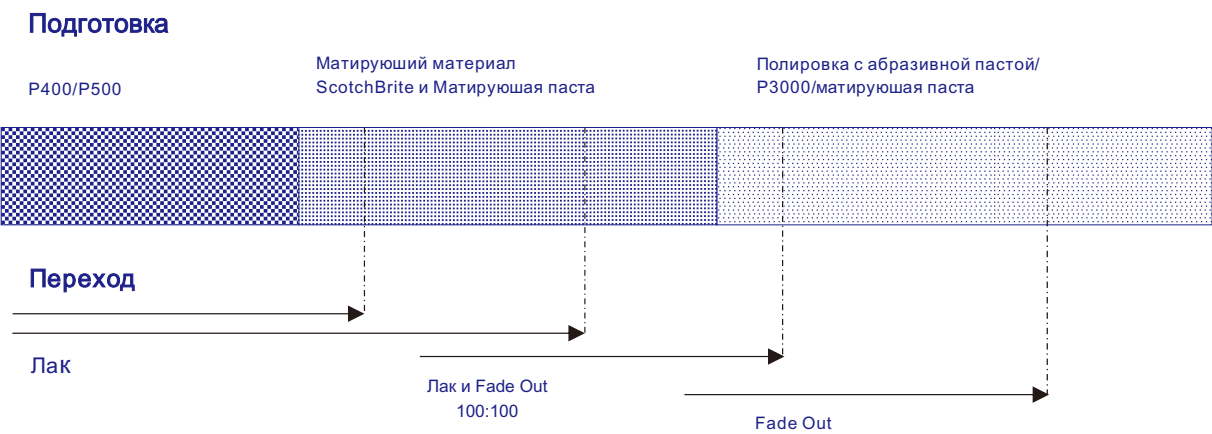

Подготовка зоны перехода




Тщательная полировка зоны перехода с полировочной пастой содержащий абразив с использованием полировальной машинки.


Опционально: зону перехода можно подготовить с использованием абразивного материала, градацией P3000 или подобного.



Нанесение
удалите загрязнения с поверхности рекомендованным способом перед нанесением акриловой эмали или лака.

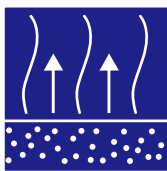

Соблюдайте выдержки указанные в ТД на продукт

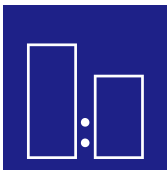


100 Акриловая эмаль или лак
100 PC-6920

Большее количество растворителя снижает вязкость продукта.
Понижайте давление при нанесении каждого последующего слоя.




Нанесите первый полный слой на зону перехода, следующий слой нанесите с плавным выходом в сторону заполированной поверхности.

Опционально : начало перехода на подготовленную поверхность с P3000

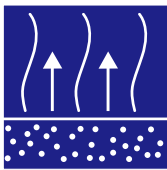

Приблизительно
15-30 секунд при 20°C

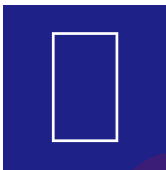

PC-6920 – готов к
применению



Нанесите 1-3 тонких слоя на зону перехода с плавным выходом в сторону заполированной поверхности.

Выдержка между слоями приблизительно 15-30 секунд

Сушка



Сушка акриловой эмали или лака как указано в технической документации на продукт.

Дайте остыть поверхности перед началом полировки.

Инфракрасная сушка



Дополнительная сушка с использованием ИК оборудования может быть использована для полного отверждения в зоне перехода.

Дайте остыть поверхности перед началом полировки.

Полировка зоны перехода



Полировку зоны перехода можно выполнить вручную или с использованием полировальной машинки с применением полировальных паст.

Если есть необходимость можно использовать более грубую полировальную пасту. При полировке машинкой рекомендуем использовать мягкий полировочный круг.

Подходящие продукты

РС-6920 может быть использован со всеми акриловыми эмалями и лаками Perfecoat.

